

Artikel-Nr.: TP19,TP65,TP03,TP95,TP26,
TP27,TP50,TP99,TP10,TP60,
TP51,TP75,TP90
Hersteller: Krömer
EAN-Code: 0757284116551, 0757284116650,
738964857124, 738964857032,
0757284116582, 0757284117404,
0757284116131, 738964857056,
738964857100, 0757284115851
0757284116612, 738964857162
738964857049


Problembeschreibung: Ich nutze Bühne nicht nur für unseren Firmenfuhrpark von 5 Tonnen Fahrzeugen, sondern wir haben auch einige VW Lupo's. Was mich nervt, dass meine Mitarbeiter immer eine halbe Zigarette rauchen, bis das Auto von der Bühne genommen werden kann. Zeit ist Geld und niemand soll an der Bühne rumstehen. Kann man den Senkvorgang in Zeiten von Corona nicht beschleunigen?

Ursache:

Ölfluss muss durch Wechsel der Ventile beschleunigt werden. Ab der 2. Generation (Baujahr: 2020) ist dies nicht mehr notwendig.

Hierbei muss wie folgt vorgegangen werden:

1. Schritt: Bühne herunter fahren
2. Schritt: Hubschlitten manuell mit Hebwerkzeug nach oben heben bis Zylinder komplett freigelegt ist (**Hinweis: Wenn kein Hebwerkzeug vorhanden dann ohne Tragarme zu zweit den Hubschlitten nach oben bewegen**)
3. Schritt: ohne Öl befühlten Zylinder rausnehmen und notwendigen Wechsel von Schlauchbruch-Sicherung (Rückseite vom Zylinder) und Anschluss für Hydraulik-Schlauch zur Nebenzylinder austauschen.

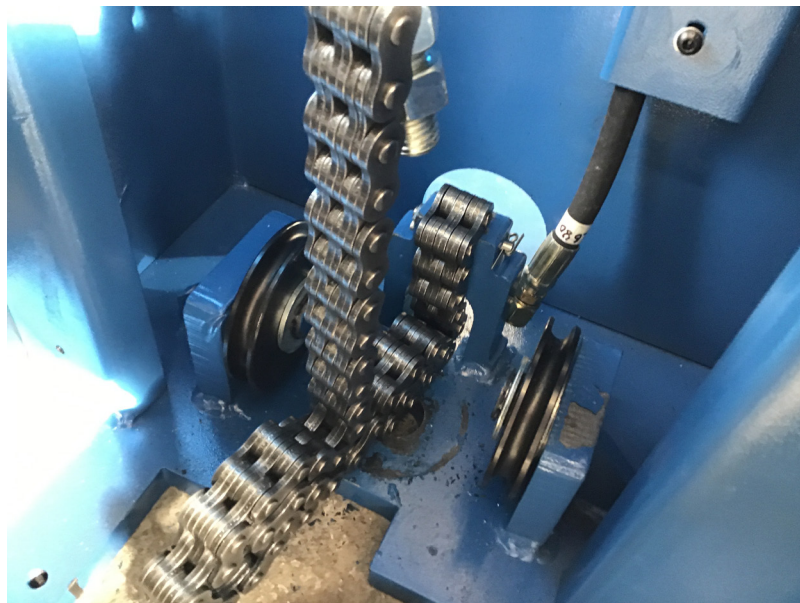

4. Schritt: Schlauchbruchsicherung vom Nebenzylinder austauschen ohne Zylinder aus der Säule zu nehmen.

Arbeitsaufwand: 1 1/2 Stunden (1 Person), 1 Stunde (2 Personen)

ID: 11496

Quelle: Autohaus Kirchner aus Bayern (7045-001)